

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN CÂN THỦY SẢN JWP – JADEVER

1) Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở cân, đợi set chương trình xong về 0.0, thì mới cân.

2) Chức năng phím:

OFF: tắt nguồn.

ON/ZERO: mở nguồn, đưa giá trị cân về 0.0 kg

SET: Chương trình cài đặt

TARE: chức năng trừ bì

3) Hiệu chuẩn cân: (nên chọn tải $\geq 1/3$ kg max)

- Gạt nút CAL phía dưới cân qua on
- Nhấn giữ **TARE** và nhấn **ON** → **S-unit**
- Nhấn **TARE** → **C-6000** Số kg max
- Nhấn **TARE** → **3P** Hiệu chuẩn 3 tầng
- Nhấn **TARE** → **2000** → **000000** (2kg =1/3 kg max)
- Đặt tải = 2kg lên cân, Nhấn **TARE** → **4000** → **000000** (4kg =2/3 kg max)
- Đặt tải = 4kg lên cân, Nhấn **TARE** → **6000** → **000000** (6kg =3/3 kg max)
- Đặt tải = 6kg lên cân, Nhấn **TARE** → **60000**, Nhấn **TARE** → **CAEnd**
- Nhấn **ZERO** → **XXXX.X** (số kg của tải)

4) Những điều cần lưu ý:

- Cân chỉ chống nước tốt từ trên xuống dưới, không nên lật ngửa cân ra để rửa nước. Cách vệ sinh cân tốt nhất là nên lau chùi cân bằng khăn ướt đã được vắt khô.



- Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 45°C.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Khi mở cân, không nên treo tải vào cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, chỉ nên di chuyển ba lạng lên xuống, không nên vừa cân vừa di chuyển ba lạng.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên móc cân (trên móc cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.cattuong.com