

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN CÂN TREO JC, JLT – JADEVER

1) Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Cần cầu trục hoặc ba lạng treo cân phải vững, không rung động.
- Treo cân vào móc cầu ổn định, rồi móc xích vào cân (để cân không tính bì).
- Mở cân, đợi set chương trình xong về 0, thì mới di chuyển cầu.



2) Chức năng phím:

ON/OFF: tắt mở nguồn.

SWITCH (hoặc LOCK): chuyển đổi giá trị bước nhảy (1.0 hoặc 0.5)

HOLD: chức năng giữ kg (khi vật giao động)

ZERO: đưa giá trị cân về 0.0 kg



3) Hiệu chuẩn cân: (nên chọn tải $\geq 1/3$ kg max)

- Nhấn giữ **ZERO** và mở nguồn **ON** → **SPEN**
- Nhấn **ZERO** → **000000**
- Chỉnh số kg của tải để hiệu chuẩn và treo tải vào cân
 - Sử dụng phím **MODE** di chuyển cột
 - Sử dụng phím **SWITCH** (hoặc **LOCK**) thay đổi số
 - Sử dụng phím **ZERO** chấp nhận và qua bước tiếp theo.
- Nhấn **ZERO** → **HOLT** → **XXXX.X** (số kg của tải)

4) Những điều cần lưu ý:

- Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định.

- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 45°C.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Khi mở cân, không nên treo tải vào cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, chỉ nên di chuyển ba lạng lên xuống, không nên vừa cân vừa di chuyển ba lạng.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên móc cân (trên móc cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.cattuong.com