

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN JWI-3000, JADEVER

1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), căn theo giọt nước (nếu có).
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng bàn phím:

1) Phím ◀/G/N:

- Nhấn để di chuyển cột về bên trái.
- Hiển thị giá trị trọng lượng thô và trọng lượng tinh (G/N).
- Nhấn giữ để cho sự lựa chọn số lượng lấy mẫu.

2) Phím +/PRINT/HI:

- Tăng số khi thiết lập giá trị.
- In phiếu khi cài đặt giá trị là manual print (PRINT).
- Nhấn giữ để cài đặt giới hạn giá trị trọng lượng ở mức cao (HI).

3) Phím -/HOLD/LO:

- Giảm số khi thiết lập giá trị.
- Giữ giá trị của trọng lượng đang hiển thị (HOLD).
- Nhấn giữ để cài đặt giới hạn giá trị trọng lượng ở mức thấp (LO).

4) Phím ▶/TARE:

- Nhấn để di chuyển cột về bên phải.
- Nhấn TARE để nhập giá trị trừ bì.
- Nhấn giữ để chấp nhận giá trị cài đặt.

5) Phím ZERO/ESC:

- Nhấn ZERO để đưa giá trị hiển thị về lại giá trị 0.



- Nhấn ZERO để lưu và thoát cài đặt.
 - Nhấn giữ để thoát chương trình cài đặt và lưu giá trị.
- 6) Phím **UNIT/SET**:
- Chuyển đổi giữa các đơn vị trọng lượng : kg, Lb, OZ, . . .
 - Nhấn giữ để cài đặt thông số mặc định (kg max, bước nhảy) thành số bất kỳ.

3. Hiệu chuẩn cân:

- 1) Nhấn giữ **TARE** và mở nguồn → **CAL** (Lúc này trên cân không có tải)
- 2) Nhấn **TARE** → **0.000** , cân nhận dạng điểm zero.
- 3) Sau đó cân hiện → **XXX.XX** , mặc định thường bằng 1/3 tải max
Nếu muốn thay đổi số kg hiệu chuẩn thì:
Nhấn giữ **UNIT/SET** để thay đổi giá trị số kg chuẩn.
Nhấn **G/N** hoặc **TARE** để di chuyển cột qua trái hoặc phải.
Nhấn **PRINT/HI** hoặc **HOLD/LO** để tăng hoặc giảm số.
Cài đặt xong nhấn **ZERO/ESC** để nhớ giá trị cài đặt.
- 4) Đặt tải lên bàn cân theo giá trị hiển thị.
- 5) Nhấn **TARE** → **XXX.XX**
- 6) Nhấn **ZERO/ESC** để lưu giá trị → **PASS**, cân hiển thị trọng lượng vừa hiệu chuẩn.

4. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.
- Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm trầy xước

Loadcell (cảm biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm hỏng lớp keo trên Loadcell.

- Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân lắc (chân đế) không vịn ra hay vịn vào. Khi đặt cân xuống phải kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.catvuong.com