

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN JWI-700W, JADEVER

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), căn theo giọt nước (nếu có)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Hiệu chuẩn cân JWI-700W (đời cũ):

- 1) Nhấn giữ **M-** và đồng thời nhấn **ON/OFF** → **Sin.CAL**
- 2) Nhấn **TARE** → **ZERO** , Lúc này trên cân không có gì.
- 3) Sau khi **ZERO** nhấp nháy cân hiện “**000.00**”

Nhấn phím **M+** để tăng số,

Nhấn Phím **M-** để giảm số,

Nhấn Phím **UNITS/LO** để chuyển cột sang trái,

Nhấn Phím **PRINT/HI** để chuyển cột sang phải,

chỉnh kg và đặt tải lên bàn cân.

- 4) Nhấn **N/G** → **Sin.GLE**, chữ **Sin.GLE** nhấp nháy sau đó hiện **PaSS**
- 5) Nhấn **TARE** cân khởi động lại và hiện thị trọng lượng vừa hiệu chuẩn.

3. Hiệu chuẩn cân JWI-700W (đời mới):

- 1) Nhấn giữ **TARE** và đồng thời Nhấn **ON/OFF** → **CAL**
- 2) Nhấn **TARE** →_{on0} **0.0** , Lúc này trên cân không có gì.
- 3) Nhấn **TARE** →_{on1} **100.0** , Đặt tải = 100kg lên cân.

Nếu muốn chỉnh lại tải hiệu chuẩn thì:

Nhấn **M-/SET** → **00100.0**

Nhấn **◀/MR** hoặc **TARE/▶** để di chuyển mục sang trái hoặc sang phải.



Nhấn **+/PRINT/HI** hoặc **HOLD/LO/-** để tăng hoặc giảm số

Nhấn **M+/SAVE** để chọn lưu giá trị đang cài đặt.

4) Nhấn **TARE** → **100.0**

5) Nhấn **M+/SAVE** → **PaSS** → **100.0** hiệu chuẩn hoàn thành.

4. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.
- Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm trầy xước Loadcell (cảm biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm hỏng lớp keo trên Loadcell.
- Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân lắc (chân đế) không vặn ra hay vặn vào. Khi đặt cân xuống phải kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”