

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN LA-116, HUAXI

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), căn theo giọt nước (nếu có)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Phím và các chức năng:

- Phím **ON/OFF** : Mở/ tắt nguồn.
- Phím **ZERO**: Chuyển về chế độ zero khi cân bị lệch. Chỉ sử dụng ZERO trong phạm vi \pm Min. (mức Min = 20 x bước nhảy). Nếu quá giá trị Min thì nên dùng phím TARE.
- Phím **TARE**: Dùng để trừ bì như : bao, thùng, túi . . . còn phân biệt là Gross và Net. Trong đó: Gross : Là trọng lượng của Thùng + Hàng, Net : Là trọng lượng của Hàng (không tính bì)
- Phím **Count** : Chọn giá trị vật đếm mẫu.
- Phím **+** : chức năng cộng dồn trọng lượng.
- Phím **#** : Vào chương trình hiệu chuẩn cân.
- Phím **FUNC** : Chức năng đếm mẫu, vào chương trình chính.

3. Chức năng đếm mẫu:

- Đặt tải lên cân.
- Nhấn phím **Count** → COUNT
- Nhấn phím * → C00000 (lấy mẫu làm chuẩn)

Sử dụng phím **TARE** để di chuyển cột,

Phím **ZERO** để thay đổi số lượng mẫu (nên lấy 50 ~ 100 mẫu làm chuẩn)

- Nhấn * → XXX (số lượng mẫu)
- Nhấn **Count** → X.XX (số kg)

4. Hiệu chuẩn cân:

- 1) Nhấn giữ **#** bật **ON** (chờ đếm xong) → **d X** (Bước nhảy)
Nhấn **TARE** để thay đổi.
- 2) Nhấn **#** → **dp X** (số lẻ sau số 0) Ví dụ : d 2 là 0.00
- 3) Nhấn **#** → **Full** Nhập số kg max
Nhấn **TARE** để di chuyển, nhấn **ZERO** để thay đổi số
- 4) Nhấn **#** → **nLoad** (trên cân không có tải)



- 5) Nhấn # → **Anload**
- 6) Chỉnh số kg tải và bỏ tải lên bàn cân, đợi đèn Stable sáng lên.
- 7) Nhấn # → **End**
- 8) Nhấn # → **XX.XX** Số kg của tải trên cân.

5. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 2h).
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Nên kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.
- Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm trầy xước Loadcell (cảm biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm hỏng lớp keo trên Loadcell.
- Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân để không vịn ra hay vịn vào. Khi đặt cân xuống phải kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa (bọt nước vào giữa tâm).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Jack LoadCell

Hình Ảnh	Chân	Ký hiệu
4 Pin 	1	+E
	2	-S
	3	+S
	4	-E

Hình Ảnh	Chân	Ký hiệu
5 Pin 	1	+E
	2	-E
	3	+S
	4	-S
	5	G