

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286
 Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203
 Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.
 Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN T31P_OHAUS


1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), cân theo giọt nước (nếu có).
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng bàn phím:

- 1) Phím **ON/ZERO/OFF** : Mở cân và đưa giá trị lệch về 0 (< 10% kg max), Chức năng trừ bì. (10% ~ < 50% kg max), Tắt cân.
- 2) Phím **PRINT/Units**: in hoặc truyền dữ liệu. Đổi đơn vị.
- 3) Phím **FUNCTION/ Mode** : Phím chức năng và quay trở lại.

TABLE 3-1. MENU STRUCTURE.

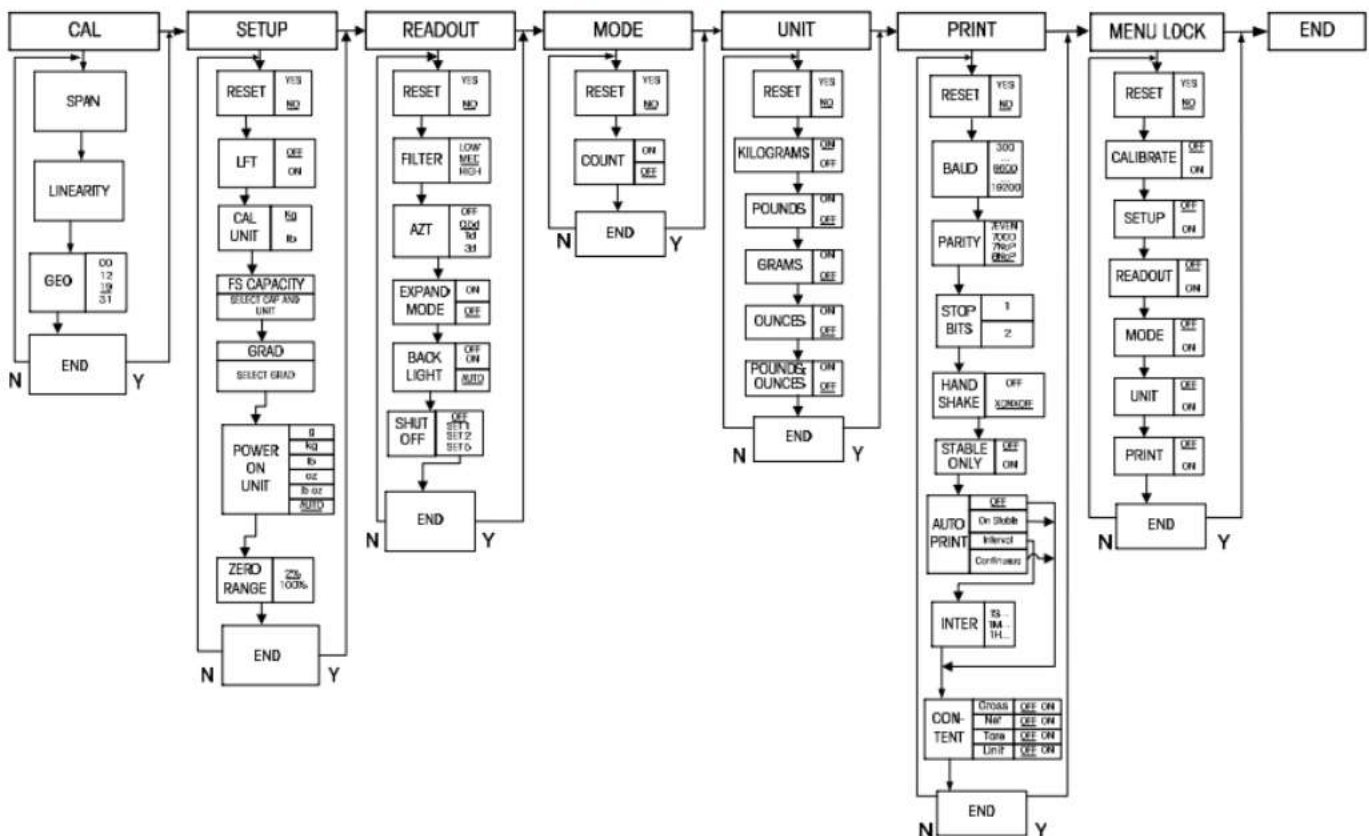

4) Phím **TARE/Menu** : Chức năng trừ bì, vào chương trình. Thoát khỏi chương trình.

3. Hiệu chuẩn cân:

1) Nhấn ON → 0.00

2) Nhấn giữ MENU → C.A.L (I)

Nếu không có C.A.L thì xem khóa hông hoặc mục LOct / L.CAL

1) Nhấn ON/ZERO → SPAN

2) Nhấn ON/ZERO → 0 kg Nhấp nháy

3) Nhấn ON/ZERO → -- C -- → XX Số kg cần chuẩn

Nhấn phím **PRINT/Units & FUNCTION/ Mode** để thay đổi số kg chuẩn.

4) Đặt tải bằng số kg chuẩn lên cân

5) Nhấn ON/ZERO → -- C -- → XXX.XX , Số kg tải.

4. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.
- Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm ướt xuróc Loadcell (cảm biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm hỏng lớp keo trên Loadcell.
- Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân lắc (chân đế) không vịn ra hay vịn vào. Khi đặt cân xuống phải kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”



Cân điện tử Cát Vương www.cattvuong.com