

CÔNG TY TNHH CÁT VƯƠNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐẾM ALC, SHINKO

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên bàn cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió và sự rung động mạnh.
- Khi di chuyển cân, không nên đè tay lên nắp cân hoặc lật úp cân vì có thể hư cảm biến lực.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng các phím:

- 1) **Q'TY/PST** : Cài đặt trước trọng lượng của 01 mẫu. Chức năng Hi/LO báo tiếng beep.
- 2) **PST/CE** : Xóa giá trị đếm mẫu hiện tại.
- 3) **M+** : Cộng dồn trọng lượng cân.
- 4) **MC** : Xóa giá trị cộng dồn.
- 5) **SMPL** : Sử dụng phím cài đặt và xác nhận số mẫu cần đếm.
- 6) **UNIT/W.T** : Sử dụng phím cài đặt và xác nhận đơn vị trọng lượng hiển thị.
- 7) **ZERO** : nếu có một trọng lượng nhỏ được hiển thị mà không có vật trên cân, nhấn phím này để xóa màn hình hiển thị về 0.
- 8) **TARE** : Sử dụng phím này để trừ bì, trọng lượng hiện tại là trọng lượng tịnh.
- 9) **0 ~ 9** : phím số nhập trọng lượng.
- 10) **“.”** : phím dấu thập phân.
- 11) **CE** : Xóa giá trị đang hiển thị.



3. Các chức năng khác:

A) Chức năng đèn nền:

- 1) Nhấn giữ phím ZERO → **CENTr** (*)

- 2) Từ (*), nhấn phím “4” → **ON** Đèn nền luôn sáng.
- 3) Từ (*), nhấn phím “5” → **AUTO** Khi trọng lượng lớn hơn 5 lần bước nhảy thì đèn nền sáng.
- 4) Từ (*), nhấn phím “4” → **OFF** Đèn nền luôn tắt.

B) Chức năng đếm mẫu:

Lưu ý khi đếm mẫu:

- Trọng lượng của 1 mẫu phải lớn hơn hoặc bằng với bước nhảy (độ chia) của cân. VD: cân 6kg/0.2g thì 0.2g gọi là bước nhảy (độ chia), nên trọng lượng của vật mẫu phải từ 0.2g trở lên.
- Nên chọn số lượng mẫu lớn (từ 50 đến 100 mẫu) để hạn chế sai số do mẫu không giống nhau.

1) Đếm theo số lượng mẫu:

- Mở cân về chế độ cân →
- Đặt số lượng mẫu lên cân, nhập số lượng mẫu. VD: 100g /50 cái →
- Nhấn SMPL →

Trong đó: 100.0 là trọng lượng 100g của 50 mẫu ở trên cân
 2.000 là trọng lượng bình quân của 1 mẫu ($100.0g / 50PCS = 2.000g$)
 50 là số vật mẫu mà ta nhập vào.

4. Đếm theo trọng lượng mẫu: ít dùng, vì phải biết trọng lượng của 1 mẫu từ 3 đến 4 số lẻ.

- Mở cân về chế độ cân →
- Nhập trọng lượng của 1 mẫu. VD: 1 cái có trọng lượng: 2.000 →
- Nhấn Q'TY/PST →
- Đặt số lượng mẫu lên cân. VD: 100 cái →

Trong đó: 200.0 là trọng lượng 200g của 100 mẫu ở trên cân
 2.000 là trọng lượng bình quân của 1 mẫu mà ta nhập vào.
 100 số vật mẫu mà cân chia ra ($200.0g / 2.000g = 100 PCS$)

5. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.

- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Cân hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”