

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286
Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203
Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.
Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v. .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU CÂN RWB – EAGLE

1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Cân chỉnh bàn cân cho đều 04 góc (tăng giảm 4 chân đế), căn theo giọt nước (nếu có).
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng phím:

- Phím N/G/◀ : Chức năng xem trọng lượng thô/ trọng lượng tinh / di chuyển cột từ phải sang trái.
- Phím FUNC/ESC : Phím chương trình cài đặt, chức năng đếm mẫu và thoát khỏi chương trình.
- Phím M+/MR/Enter : Chức năng cộng dồn / gọi giá trị cộng dồn / chấp nhận giá trị thay đổi.
- Phím TARE/▼ : Chức năng trừ bì (10% ~ < 50% kg max) / Giảm giá trị trong cài đặt.
- Phím ZERO/ ▲ : Đưa giá trị bị lệch về 0 (< 10% kg max) / Tăng giá trị trong cài đặt.

3. Hiệu chuẩn cân:

- 1) Nhấn giữ phím FUNC + ON → F – CAL1
- 2) Nhấn phím TARE → F – CAL2
- 3) Nhấn phím M+/MR → -CAL-0 Hiệu chuẩn không tải
- 4) Nhấn phím M+/MR → -LOAD-
- 5) Nhấn phím M+/MR → 000.000
- 6) Chỉnh kg & đặt tải lên cân
- 7) Nhấn phím M+/MR → -CAL-Y → XXXXX Số kg tải trên cân.

4. Cài đặt cân:

- 1) Nhấn phím ON → 0.00
- 2) Nhấn giữ phím FUNC → d-SPd Lựa chọn tốc độ hiển thị
- 3) Nhấn phím TARE/▼ → tr-232 Định dạng dữ liệu trên RS232
- 4) Nhấn phím TARE/▼ → b-rAt Lựa chọn tốc độ truyền
- 5) Nhấn phím TARE/▼ → d-Out Dữ liệu đầu ra RS232
- 6) Nhấn phím TARE/▼ → A-trE Chức năng tự động trừ bì



- | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------|
| 7) Nhấn phím TARE/▼ | → Pn-Zro | Chức năng mở nguồn về không |
| 8) Nhấn phím TARE/▼ | → P-HLd | Chức năng giữ đỉnh |
| 9) Nhấn phím TARE/▼ | → A-SLP | Thời gian tự động ngủ |
| 10) Nhấn phím TARE/▼ | → Zr-Loc | Số lần khóa zero |
| 11) Nhấn phím TARE/▼ | → Lr-Fat | Quy đổi đơn vị sang lít |
| 12) Nhấn phím TARE/▼ | → Stb-t | Thời gian ổn định |

5. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30 phút).
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.
- Vệ sinh bàn cân định kỳ theo tuần hay tháng. Tắt nguồn cân, mở nắp bàn cân, dùng cây cọ mềm để quét, dùng hơi để thổi hoặc dùng nước để rửa khung cân, nhưng không làm trầy xước Loadcell (cảm biến lực) và làm khô bàn cân bằng khăn mềm. Tuyệt đối không nên dùng hóa chất để tẩy rửa hoặc làm hỏng lớp keo trên Loadcell.
- Khi nâng hạ bàn cân chú ý bốn chân lắc (chân đế) không vạy ra hay vạy vào. Khi đặt cân xuống phải kiểm tra lại các góc của bàn cân đã đều chưa.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”