

# CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU CÂN THỦY SẢN JWI-520, JADEVER

### 1) Lời nói đầu:

- Cân có đặc điểm là độ chính xác cao, tốc độ hiển thị nhanh, bền, dịch vụ sau bán hàng tốt nhất và chống ăn mòn tốt.
- Nhiều biện pháp được áp dụng để đảm bảo khả năng chống thấm nước và chống ẩm tuyệt vời. Cân không chỉ được sử dụng rộng rãi cho các cửa hàng bán lẻ, đóng gói khẩu phần mà còn cho môi trường xung quanh có độ ẩm cao của thực phẩm và đóng gói hải sản. Chúng tôi đã nhận được một số bằng sáng chế quốc gia cho cân. Cấp độ chống thấm nước và chống bụi lên đến IP68.
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở cân, đợi set chương trình xong về 0.0, thì mới cân.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.

### 2) Chức năng phím:

**OFF:** Tắt nguồn.

**ON/ZERO:** mở nguồn/ Đưa giá trị cân về 0.0 kg (trong khoảng  $\leq 4\%$  của kg max)

**SET/0~9:** Chương trình cài đặt/ Thiết lập tham số hoặc nhập số

**TARE:** Chức năng trừ bì (trong khoảng  $5\% < \sim < 50\%$  kg max).

### 3) Các ký tự hiển thị:

**dc x.xx :** Có nghĩa là điện áp của pin là x.xxv .

**----- :** Trọng lượng đã vượt trên số kg max, hãy giảm trọng lượng.

**-batlo- :** Điện áp thấp hơn. Bạn có thể sử dụng trong một thời gian ngắn và sạc lại ngay lập tức.

**c\_end :** Quá trình sạc lại kết thúc.



**err-0** : Quá tải bằng không của cảm biến lực. Điều chỉnh lại hoặc thay đổi cảm biến lực.

4) **Thiết lập và sử dụng tham số:**

Nhấn <SET/0~9> trong 3 giây, nó sẽ vào chế độ thiết lập và hiển thị menu chính.

Nhấn <SET/0~9> lần nữa, nó sẽ hiển thị:

rAngE (đặt giới hạn), mặc định : off

UnItS (chọn đơn vị), mặc định : kg

A-OFF (chọn tự động tắt nguồn), mặc định : n (Yes/ No)

FILt (đặt chế độ hiển thị), mặc định : 3

ZERo (đặt tự động về 0), mặc định : 1e

bUZZEr (đặt còi báo), mặc định : off

d (chọn chia) , mặc định : Giá trị chia 3000

LU- (độ sáng led) , mặc định : lu-1

UArT (chỉnh chuỗi truyền), nhấn **TARE** → **Adr55** (từ 0~99)

nhấn **TARE** → **StA-2** (0: nhấn truyền, 1&2: truyền liên tục)

nhấn **TARE** → **bAU-4** (1200, 2400, 4800, 9600)

5) **Xem điện áp bình:**

a) Nhấn **ON** → **0.0** Chế độ cân bình thường

b) Nhấn giữ **TARE** và **ON/ZERO** trong 3 giây → **dC6.20** Số Vol của bình

c) **Nhấn SET/0~9** → **0.0** Chế độ cân bình thường

6) **Hiệu chuẩn cân:** (nên chọn tải  $\geq 1/3$  kg max)

a) Nhấn **ON** → **0.0** Chế độ cân bình thường

b) Nhấn giữ **SET/0~9** và **ON/ZERO** trong 3 giây → **C-150** Số kg max 150kg

c) Nhấn **TARE** → **0** Số kg max

d) Đặt tải lên cân → **XXXX** Số nội Loadcell

e) Nhấn **TARE** → **XX.XX** nhập lại số kg tải trên cân

Nhấn **SET/0~9** để thay đổi số

Nhấn **TARE** để di chuyển cột từ trái sang phải, di chuyển đến hết cột cuối để qua bước tiếp theo

f) Nhấn **TARE** → **CAEnd** → **XXXX.X** (số kg của tải trên cân)

7) **Những điều cần lưu ý:**

- Cân chỉ chống nước tốt từ trên xuống dưới, không nên lật ngược cân ra để rửa nước. Cách vệ sinh cân tốt nhất là nên lau chùi cân bằng khăn ướt đã được vắt khô.
- Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 45°C.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Khi mở cân, không nên treo tải vào cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, chỉ nên di chuyển ba lạng lên xuống, không nên vừa cân vừa di chuyển ba lạng.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên móc cân (trên móc cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

**Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!**

**“Chính xác nhờ mang lợi ích lớn”**

Cân điện tử Cát Vương